ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ STS-105 Руководство по эксплуатации СТАЕ.426479.093 РЭ

Содержание

1	Описание и работа	6
1.1	Описание и работа изделия	6
1.1.1	Назначение изделия	6
1.1.2	Технические характеристики	6
1.1.3	Состав изделия	8
1.1.4	Устройство и работа	8
1.1.5	Средства измерения, инструмент и принадлежности	10
1.1.6	Маркировка и пломбирование	11
1.1.7	Упаковка	11
1.2	Описание и работа составных частей изделия	11
1.2.1	Общие сведения о составных частях изделия	11
1.2.1.1	Общие сведения о блоке приемном	11
1.2.1.2	Общие сведения о блоке передающем	12
1.2.1.3	Общие сведения о блоке STS-930	12
1.2.1.4	Общие сведения о блоке STS-932	14
1.2.2	Работа составных частей изделия	14
1.2.2.1	Работа блока приемного и блока передающего	14
1.2.2.2	Работа блока STS-930	15
1.2.2.3	Работа блока STS-932	15
2	Использование по назначению	16
2.1	Эксплуатационные ограничения	16
2.2	Подготовка изделия к использованию	16
2.2.1	Меры безопасности при подготовке изделия к использованию	16
2.2.2	Объем и последовательность внешнего осмотра изделия	16
2.2.3	Ориентация изделия	16
2.2.4	Монтаж изделия	17
2.2.4.1	Общие указания	17
2.2.4.2	Подготовка места установки изделия	17
2.2.4.3	Монтаж извещателя STS-105 СТВФ.426479.093	17
2.2.4.4	Монтаж извещателя STS-105 СТВФ.426479.093-01	19

2.2.5	Указания по включению и опробованию работы изделия	. 20
2.2.6	Перечень возможных неисправностей при подготовке изделия	К
	использованию	. 21
2.3	Использование изделия	. 22
2.3.1	Порядок действия обслуживающего персонала	. 22
2.3.2	Настройка радиоканала	. 22
2.3.3	Настройка блока приемного и блока передающего	. 24
2.3.4	Юстировка извещателя	. 26
2.3.5	Обкатка извещателя	. 27
2.3.6	Возможные неисправности в ходе эксплуатации извещателя	. 28
2.3.7	Сдача смонтированного извещателя	. 28
2.3.8	Демонтаж извещателя STS-105 СТВФ.426479.093	. 29
2.3.9	Демонтаж извещателя STS-105 СТВФ.426479.093-01	. 30
2.3.10	Меры безопасности	. 30
2.4	Действия в экстремальных условиях	. 30
3	Техническое обслуживание	. 32
3.1	Общие указания	. 32
3.2	Меры безопасности	. 32
3.3	Порядок проведения технического обслуживания	. 33
3.3.1	Порядок проведения ТО№1	. 33
3.3.2	Порядок проведения ТО №2	. 34
3.4	Очистка контактов разъема	. 35
3.5	Проверка работы солнечного модуля	. 35
3.6	Проверка работы зарядного устройства	. 36
3.7	Проверка работоспособности изделия	. 36
4	Текущий ремонт	. 37
5	Хранение	. 39
6	Транспортирование	.41
7	Утилизация	. 44
Прило	жение А (справочное) Перечень принятых терминов и сокращен	ний,
приме	няемых в настоящем руковолстве по эксплуатации	. 45

Приложение Б (справочное) Перечень расходных материалов	. 46
Лист регистрации изменений	. 47

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатель охранный STS-105 (далее по тексту «извещатель», или «изделие»).

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках извещателя и его составных частей, указания по подготовке извещателя к работе, его правильному и безопасному использованию по назначению, для планирования последовательности и необходимого объёма монтажных работ, изучения сопутствующих мер безопасности при выполнении пуско-наладочных работ, а также содержит основные требования по размещению извещателя, которые необходимо соблюдать при его монтаже, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации.

Прежде чем приступить к работе с изделием необходимо изучить документацию, поставляемую с ним, и настоящее Руководство.

Допуск персонала к работе с изделием должен осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (от 13.01.2003 года №6) и «Правил устройства электроустановок» (седьмое издание. — М: ЗАО «Энергосервис», 2002), утвержденных Минэнерго России. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие обучение в объеме эксплуатационной документации, инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В (группа 2), и прошедшие обучение в учебном центре Стилсофта.

Перечень терминов, сокращений и определений, применяемых в настоящем Руководстве приведен в приложении A.

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение изделия

Полное название и обозначение изделия представлено в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Обозначение
11 × GTEG 105	СТВФ.426479.093
Извещатель охранный STS-105	СТВФ.426479.093-01

Извещатель предназначен для обнаружения пересечения нарушителем охраняемого участка и передачи тревожного извещения по радиоканалу.

Изделие применяется в составе системы охраны периметров и протяженных рубежей.

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.



Рисунок 1

1.1.2 Технические характеристики

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Значение
Протяженность 3О, м	от 5 до 200
Вероятность обнаружения нарушителя	0,98

Наименование	Значение
Скорость передвижения нарушителя движущегося в положении	от 0,1 до 10
«в рост» или «согнувшись», при которой осуществляется	
обнаружение, м/с	
Период наработки на ложное срабатывание, не менее, ч	1200
Тревожное сообщение	
- частота передачи, МГц	433,5
- излучаемая мощность, не более, мВт	10
Дальность передачи тревожного извещения в условиях прямой	1000
видимости, м	
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12 ± 10%
Потребляемый ток ПРМ и ПРД при напряжении питания 12 В,	50
не более, мА	30
Емкость АКБ, Ач	7
Информативность (количество типов извещений)	3
Режим работы	Непрерывный
Диапазон рабочих температур, °С	От -40 до +50
Габаритные размеры для исполнения СТВФ.426479.093	
– блока приемного и блока передающего, не более, мм	210x210x100
– блоков STS-930 и STS-932 без кронштейна и антенны, не	
более, мм	338x350x333
Масса для исполнения СТВФ.426479.093, не более, кг	15
Габаритные размеры для исполнения СТВФ.426479.093-01	
– блока приемного и блока передающего, не более, мм	210x210x100
– блоков STS-930 и STS-932 без кронштейна и антенны, не	460x427x398
более, мм	
OOJICC, WIW	
– аккумуляторных блоков, не более, мм	280x230x155

1.1.3 Состав изделия

Состав изделия приведен в таблице Таблица 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол-во	
		СТВФ.426479.093	СТВФ.426479.093-01
Блок приемный	СТВФ.464332.009	1шт.	1шт.
Блок	СТВФ.464214.008	1шт.	1шт.
передающий			
Блок STS-930	СТВФ.425664.012	1шт.	_
Блок STS-930	СТВФ.425664.012-01	_	1шт.
Блок STS-932	СТВФ.425664.015	1шт.	_
Блок STS-932	СТВФ.425664.015-01	_	1шт.

1.1.4 Устройство и работа

Извещатель является линейным автономным радиоканальным двухпозиционным радиоволновым, использующим один физический принцип обнаружения нарушителя.

При пересечении движущимся объектом зоны обнаружения извещатель передает тревожное извещение по радиоканалу. ЗО извещателя имеет вытянутую форму протяженностью до 200 м. Энергоснабжение и радиосвязь извещателя обеспечивается блоками STS-930 и STS-932.

Изделие обеспечивает обнаружение нарушителей (цель стандартная по ГОСТ Р 50777-95) передвигающихся в положениях «стоя» и «согнувшись».

В зависимости от решаемых задач, 3О может формироваться:

- вдоль полотна заграждения (стены здания) для контроля прохода;
- вдоль верхней части заграждения;
- вдоль поверхности земли на открытых участках рубежа.

Информативность изделия равна трем:

— «норма» — состояние исправного извещателя с закрытым корпусом при отсутствии в зоне обнаружения стандартной цели по ГОСТ Р 50777-95,

извещение выдается с интервалом времени которое задается при настройке радиоканала (п. 2.3.2);

- «тревога»:
- 1) Состояние исправного извещателя с закрытым корпусом при пересечении нарушителем зоны обнаружения, тревожное извещение формируется сразу после пересечения зоны обнаружения;
 - 2) Состояние исправного извещателя при вскрытии корпуса.
- «разряд АКБ» извещение формируется при разряде АКБ, порог при котором, формируется извещение, задается при настройке радиоканала (п.2.3.2).

Формируемые изделием извещения передаются по радиоканалу.

Изделие состоит из блока передающего и блока приемного. Энергоснабжение блока передающего осуществляется от блока STS-930, а блока приемного от блока STS-932.

Перемещение объектов в зоне между блоком передающим и блоком приемным приводит к изменению (уменьшению или увеличению) уровня сигнала, получаемого блоком приемным. Блок приемный регистрирует изменение сигнала и обрабатывает его в соответствии с заложенным алгоритмом. Цифровая обработка аналогового сигнала позволяет снизить вероятность ложных срабатываний извещателя от мелких животных, птиц, скоплений насекомых, летящих по ветру предметов. При сработке, извещатель передает тревожное извещение по радиоканалу на блок БРДМ. Конфигурация зоны обнаружения изделия приведена на рисунке 2.

Для приема тревожного извещения предназначен блок БРДМ (в комплект поставки не входит, поставляется отдельно).

Полученное тревожное извещение по радиоканалу связи Блок БРДМ передает на систему сбора и обработки информации по сети Ethernet.

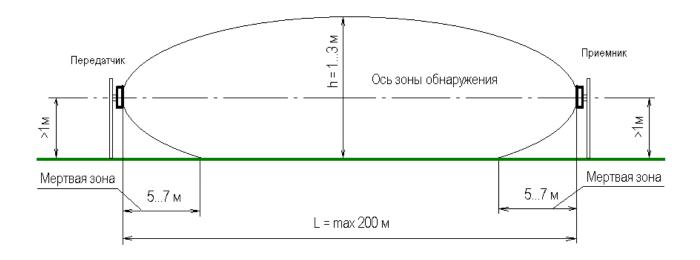


Рисунок 2

1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Для выполнения настройки предназначается шнур настроечный STS-4920 СТАЕ.426471.464 (в комплект поставки не входит, поставляется отдельно).

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для монтажа, выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту извещателя представлен в таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование	Стандарт или ТУ	Единица	Кол-во
Π/Π			измерения	
1	Комплект ключей И-153к	ГОСТ 2839-80	комплект	1
2	Карандаш механический	ГОСТ Р 50250-92	шт.	2
3	Плоскогубцы	ГОСТ 17438-72	шт.	1
4	Кусачки торцевые	ГОСТ 28037-89	шт.	1
5	Комплект отверток	ГОСТ 24437-93	комплект	1
6	Лента липкая электроизоляционная	ГОСТ 28020-89	рулон	1
7	Рулетка измерительная металлическая 10 м.	ГОСТ 7502-89	шт.	1
8	Мультиметр цифровой РЕСАНТА DT830B	-	ШТ	1

1.1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка блока приемного и блока передающего содержит наименование устройства, заводской номер, номинальные значения напряжения электропитания, обозначения органонов управления и индикации. Маркировка блока STS-930 и блока STS-932 содержит наименование устройства, заводской номер, номинальные значения напряжения, наименование страны изготовителя, обозначение электрических соединителей.

На поверхности каждой составной части изделия нанесено клеймо ОТК, и по требованию Заказчика, клеймо ПЗ.

Маркировка ящиков изделия содержит индекс, наименование, заводской номер, дату изготовления, предприятие - изготовитель, страну - изготовитель.

1.1.7 Упаковка

Составные части изделия упаковываются в картонные ящики ГОСТ 9142-90.

Упаковываемое изделие перед укладкой в ящик оборачивается пленкой воздушно-пузырьковой ТУ У 25.2-30920106-001-2003.

В ящики составных частей изделия вложена эксплуатационная документация.

При поставке в составе программно-аппаратного комплекса изделие в потребительской таре упаковывается в транспортную упаковку программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

1.2 Описание и работа составных частей изделия

Извещатель состоит из блока приемного, блока передающего, блока STS-930 и блока STS-932.

1.2.1 Общие сведения о составных частях изделия

1.2.1.1 Общие сведения о блоке приемном

Внутри пластикового корпуса блока приемного установлена плата приемника. Из нижней части блока приемного выведен жгут для подключения

блока STS-930. С внешней стороны задней стенки блока приемного имеется кронштейн крепления. Блок приемный на тыльной поверхности имеет органы управления и индикации, которые защищены от внешних воздействующих факторов накладной крышкой.

Блок приемный предназначен для приема электромагнитной волны, излучаемой блоком передающим, обработки уровня сигнала, с которым была принята электромагнитная волна, и принятия решения о наличии нарушителя в зоне обнаружения.


1.2.1.2 Общие сведения о блоке передающем

Внутри пластикового корпуса блока передающего установлена плата передатчика. Из нижней части блока передающего выведен жгут для подключения блока STS-932. С внешней стороны задней стенки блока передающего имеется кронштейн крепления.


Блок передающий предназначен для излучения электромагнитной волны в направлении блока приемного.

1.2.1.3 Общие сведения о блоке STS-930

Блок STS-930 - блок питания и связи, выполнен в металлическом корпусе и содержит солнечный модуль, аккумуляторную батарею, радиомодем STS-920 и контроллер STS-4925. Блок предназначен для энергоснабжения блока приемного и обеспечения связи с системами сбора и обработки информации. Внешний вид блока STS-930 показаны на рисунке 3.

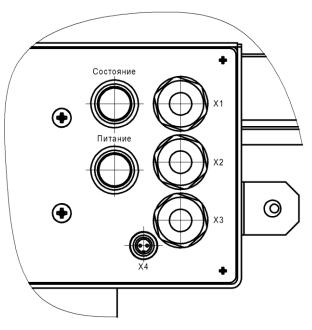

СТВФ.425664.012

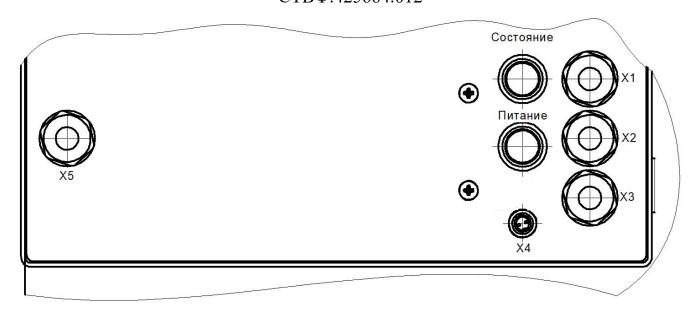

СТВФ.425664.012-01

Рисунок 3

- гермоввод X1 предназначен для подключения блока приемного к блоку STS-930;
- гермоввод X2 для подключения солнечного модуля;
- гермоввод X3 для подключенния антенны;
- разъем X4 для подключения настроечного шнура;
- гермоввод X5 для подключения аккумуляторной батареи.

1.2.1.4 Общие сведения о блоке STS-932

Блок STS-932 - блок питания, выполнен в металлическом корпусе и содержит аккумуляторные батареи и солнечный модуль. Блок предназначен для энергоснабжения блока передающего. Внешний вид и назначение разъемов показаны на рисунке 4.

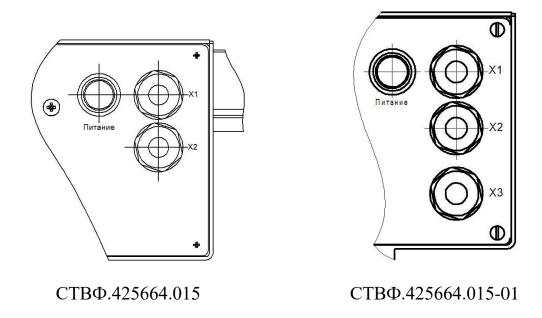


Рисунок 4

- гермоввод X1 предназначен для подключения блока передающего;
- гермоввод X2 предназначен для подключения солнечного модуля;
- гермоввод X3 предназначен для подключения АКБ.

1.2.2 Работа составных частей изделия

1.2.2.1 Работа блока приемного и блока передающего

Принцип работы Блока приемного и блока передающего основан на обнаружении нарушителя ПО вызываемому ИМ изменению параметров Плоско определенным образом поляризованного магнитного поля. поляризованное электромагнитное поле формируется между блоком приемным и блоком передающим в виде вытянутого эллипсоида вращения. При пересечении 3О нарушителем происходит изменение параметров поля. После обработки соответствующих принимается решение выдаче сигналов 0 тревожного извещения на блок STS-930.

1.2.2.2 Работа блока STS-930

Блок STS-930 производит заряд встроенной аккумуляторной батареи от встроенного солнечного модуля и их контроль. Электроэнергия, накапливаемая аккумуляторной батареей, используется для обеспечения электропитания блока приемного и самого блока STS-930. Блок отправляет по радиоканалу извещение полученное от блока приемного в систему сбора и обработки информации. Блок обеспечивает постоянный контроль работоспособности блока приемного и в случае выхода из строя последнего отправляет извещения в систему сбора и обработки информации. В случае получения извещения от других извещателей, блок обработки производит контроль целостности и правильности извещения и перенаправляет его адресату.

1.2.2.3 Работа блока STS-932

Блок STS-932 производит заряд встроенной аккумуляторной батареи от встроенного солнечного модуля и их контроль. Электроэнергия, накапливаемая аккумуляторной батареей, используется для обеспечения электропитания блока передающего и самого блока STS-932.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Монтаж составных частей извещателя должен выполняться на неподвижное устойчивое основание.

В зоне обнаружения извещателя не должны находиться посторонние предметы, ветки деревьев, высокая трава и подвижные конструкции. Для исключения ложных срабатываний от мелких животных блок приемный и блок передающий рекомендуется располагать параллельно поверхности грунта на высоте от 1,0 м.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

При подготовке изделия к использованию необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Внешний осмотр изделия проводится оператором перед включением изделия.

Непосредственно после распаковывания необходимо провести визуальный осмотр извлекаемого изделия на предмет нахождения механических повреждений.

Визуально проверить изделие на предмет отсутствия трещин, сколов и вмятин на его поверхности.

Комплектность изделия проверять по паспорту на изделие.

2.2.3 Ориентация изделия

Блок STS-930 и STS-932 рекомендуется размещать с ориентацией на юг. Солнечный модуль блоков STS-930, STS-932 не должен находиться в тени.

2.2.4 Монтаж изделия

2.2.4.1 Общие указания

Перед монтажом извещателя необходимо проведение проектных и строительных работ с целью привязки размещаемого оборудования к конкретному периметру охраняемого объекта.

Установка извещателя должна обеспечивать свободный доступ элементам крепления.

При выборе места установки извещателя должна быть учтена дальность зоны обнаружения.

После монтажа ПРМ и ПРД, на концы проводников провода ПРД И ПРМ крепить маркировочные втулки KNZ 02/21, с надписью обозначения провода в соответствии с формуляром (паспортом).

2.2.4.2 Подготовка места установки изделия

При выборе места установки извещателя необходимо обеспечить выполнение следующих требований:


- в зоне обнаружения извещателя ограничьте появление крупных птиц, собак и других животных при невозможности выполнения этого условия скорректируйте (приподнимите) извещатель таким образом, чтобы 3О находилась чуть выше поверхности земли, параллельно ей;
- исключите из зоны обнаружения извещателя крупные колеблющиеся предметы, высокую траву, деревья, подвижные конструкции и открытые источники тепла.

2.2.4.3 Монтаж извещателя STS-105 СТВФ.426479.093

Монтаж блока приемного и блока STS-930 производить в следующем порядке:

- вскрыть упаковку и извлечь составные части изделия из тары;
- подготовить место для крепления блока приемного и блока STS-930 (столб, стена);

- вскрыть корпус блока STS-930 и подключить (согласно схеме на рисунке Рисунок 5) к нему блок приемный;
 - закрыть корпус;
- установить солнечный модуль на блок STS-930 посредством крепежных элементов;
 - установить антенну посредством крепежных элементов;
- установить блок приемный и блок STS-930 на подготовленное место посредством крепежных элементов.

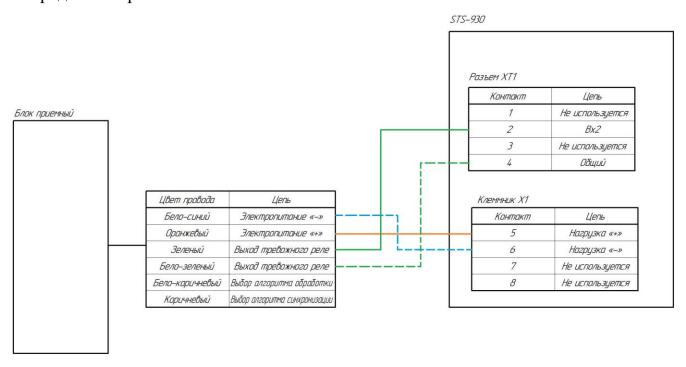

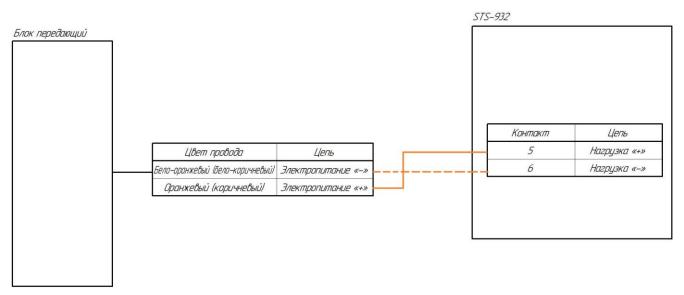


Рисунок 5

Монтаж блока приемного и блока STS-932 производить в следующем порядке:

- вскрыть упаковку и извлечь составные части изделия из тары;
- подготовить место для крепления блока передающего и блока STS-932 (столб, стена);
- вскрыть корпус блока STS-932 и подключить (согласно схеме на рисунке Рисунок 5) к нему блок передающий;
- закрыть корпус;
- установить солнечный модуль на блок STS-932 посредством крепежных элементов;
- установить блок приемный и блок STS-930 на подготовленное место посредством крепежных элементов.

2.2.4.4 Монтаж извещателя STS-105 СТВФ.426479.093-01

Монтаж блока приемного и блока STS-930 производить в следующем порядке:

- вскрыть упаковку и извлечь составные части изделия из тары;
- подготовить место для крепления блока приемного и блока STS-930 (столб, стена);
- подготовить место под кейс из состава блока STS-930 выкопать яму (минимальная глубина ямы 0,5м, глубина может быть больше в зависимости от промерзания грунта);
- вскрыть корпус блока STS-930 и подключить (согласно схеме на рисунке Рисунок 5) к нему блок приемный;
 - закрыть корпус;
- установить солнечный модуль на блок STS-930 посредством крепежных элементов;
 - установить антенну посредством крепежных элементов;
- установить блок приемный и блок STS-930 на подготовленное место посредством крепежных элементов;

установить кейс из состава блока STS-930 в грунт.

Монтаж блока приемного и блока STS-932 производить в следующем порядке:

- вскрыть упаковку и извлечь составные части изделия из тары;
- подготовить место для крепления блока приемного и блока STS-932 (столб, стена);
- подготовить место под кейс из состава блока STS-932 выкопать яму (минимальная глубина ямы 0,5м, глубина может быть больше в зависимости от промерзания грунта);
- вскрыть корпус блока STS-932 и подключить (согласно схеме на рисунке Рисунок 5) к нему блок приемный;
 - закрыть корпус;
- установить солнечный модуль на блок STS-932 посредством крепежных элементов;
 - установить антенну посредством крепежных элементов;
- установить блок приемный и блок STS-932 на подготовленное место посредством крепежных элементов;
 - установить кейс из состава блока STS-932 в грунт.

2.2.5 Указания по включению и опробованию работы изделия

Для опробования работы изделия необходимо на разъеме блока STS-930 включить питание (кнопка «Питание» на блоке STS-930). К разъему X4 блока STS-930 присоединить шнур настроечный STS-4920 (в комплект поставки не входит, поставляется отдельно), подключить его к ноутбуку с установленной программой «Hercules» (программа «Hercules» имеется в свободном доступе в сети Интернет). Запустить программу «Hercules», перейти на вкладку «Serial». В поле «Name» выбрать «СОМ-порт», через который подключен модем. В поле «Ваund» выбрать «4800». Нажать «Ореп».

В окне «Received/Send data» ввести команду «NUM». Убедиться в наличии ответа от изделия. Ответ должен содержать физический номер радиомодема STS-920 из состава блока STS-930. Закрыть программу «Hercules».

Отсоединить шнур настроечный STS-4920. Включить питание.

Назначение проводов блока приемного и блока передающего указаны в таблице 4 и в таблице 5 соответственно.

Таблица 4

Цвет провода	Цепь	
Бело-синий	Электропитание «»	
Оранжевый	Электропитание «+»	
Зеленый	Выход тревожного реле	
Бело-зеленый	Выход тревожного реле	
Бело-коричневый	Выбор алгоритма обработки	
Коричневый	Выбор алгоритма	
синхронизации		
Провода: синий, бело-оранжевый, не используются		

Таблица 5

Цвет провода	Цепь
Оранжевый	Электропитание «+»
(коричневый)	
Бело-оранжевый	Электропитание «–»
(бело-коричневый)	

Подключение блока приемного к блоку STS-930 и блока передающего к блоку STS-932 производить согласно схеме на рисунке 5.

2.2.6 Перечень возможных неисправностей при подготовке изделия к использованию

Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице 8.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала

Регулировку и настройку чувствительности извещателя выполнять только после пропуска извещателем контрольного воздействия, либо при увеличении числа ложных срабатываний с конкретного участка охраны.

2.3.2 Настройка радиоканала

Для проведения настройки необходимо включить питание блока STS-930. К разъему блока STS-930 подсоединить кабель настроечный. Для проведения настройки рекомендуется использовать программу «Hercules». Запустить программу «Hercules», перейти на вкладку «Serial». В поле «Name» выбрать «СОМ-порт», через который подключен модем. В поле «Baund» выбрать «4800». Нажать «Ореп».

В окне «Received/Send data» ввести команду «NUM». Эта команда считывает физический номер подключенного радиомодема в шестнадцатеричном коде.

Далее необходимо задать величину рабочего окна. Ввести команду «Рјоb X», где X - это величина рабочего окна (от 10 до 900мс, рекомендуемое значение 70). Контролировать изменение параметра по получению сообщения «ОК.Reset».

Далее необходимо активировать работу логических входов. Ввести команду «di 63». Контролировать активацию работы логических входов по получению сообщения «ОК».

Далее задается номер частотного канала (от -16 до +16). Канал 0 – это 433 МГц, каждый шаг 0,5МГц (по умолчанию установлен канал 0). Для изменения номера канала необходимо ввести команду «chn X», где X – это номер канала. Контролировать изменение номера канала по получению сообщения «ОК. Reset». Для того, чтобы узнать текущий номер канала введите команду «chn».

Далее задается количество попыток доставки сообщений. Для изменения количества попыток доставки сообщений введите команду «scount X», где

X — это количество попыток. По умолчанию установлено значение данного параметра - 0. Рекомендуемое значение параметра - 100.

Далее необходимо задать и привязать логический номер радиомодема STS-920 к физическому. Для этого необходимо ввести команду «set X Z» (где X - это логический номер модема от 1 до 64, а Z это физический номер в десятеричном коде). Базовый модем должен всегда иметь логический номер 64.

Далее прописывается маршрутизация. Ввести команду «pwr X Y Z» (где X - это логический номер первого модема, Y - это логический номер второго модема, а Z - это мощность радиопередачи). Мощность радиопередачи выставляется в диапазоне от 1 до 4. Выбор мощности зависит от наличия прямой видимости, препятствий, радиопомех.

Далее задается порог разряда АКБ. Ввести команду «mpwr12 X», где X - это напряжение АКБ в вольтах умноженное на 10, при котором формируется тревожное извещение «Разряд АКБ». По умолчанию установлено значение данного параметра - 90. Рекомендуемое значение параметра – не менее 110.

Чтобы задать время выполнения дистанционного контроля, введите команду «Р Х», где X - это интервал времени в секундах, при котором формируется сообщение о состоянии извещателя. По умолчанию установлено значение данного параметра - 0. Рекомендуемое значение параметра – от 300 до 3600.

Пример:

Для построения радиоканала системы из одного БРДМ (физический адрес 1) и двух извещателей охранных STS-105 (физические адреса 2 и 3), которые включены в сеть ретрансляции последовательно, необходимо ввести последовательность команд для каждого устройства в соответствии с таблицей 6

Таблица 6

БРДМ	STS-105 (1)	STS-105 (2)
pjob 70	pjob 70	pjob 70
di 63	di 63	di 63

chn 10	chn 10	chn 10
scount 100	scount 100	scount 100
set 64 1	set 64 1	set 64 1
set 20 2	set 20 2	set 20 2
set 30 3	set 30 3	set 30 3
pwr 64 20 4	pwr 64 20 4	pwr 64 20 4
pwr 20 30 4	pwr 20 30 4	pwr 20 30 4
	mpwr12 110	mpwr12 110
	P 300	P 300

Далее необходимо проверить радиосвязь между устройствами. Проверка связи осуществляется с блока БРДМ. Ввести команду «count». Появится четыре параметра:

C=; N=;

R=; S=.

С – очередь в СОМ-порт

N – очередь на отправку

R- принято сообщений

S – кол-во сделанных попыток на отправку.

Далее ввести команду «rfm X», где X логический номер проверяемого радиомодема.

После этого повторить команду «count». Если соответствующее значение R увеличилось на 1, а S увеличилось не более чем на 5, то связь считается стабильной.

2.3.3 Настройка блока приемного и блока передающего

В извещателе существует два вида синхронизации ПРМ и ПРД:

– синхронизация по радиолучу, когда ПРД излучает радиоимпульсы в сторону ПРМ, а ПРМ «захватывает и отлеживает» их во временном «окне», для настройки этого вида синхронизации необходимо подключение коричневого провода ПРМ к «-Uпит.»;

– синхронизация по проводу, когда ПРМ формирует синхроимпульсы, передаваемые на ПРД по выделенным проводам, и ПРМ определяет момент излучения радиоимпульсов ПРД, для настройки этого вида синхронизации необходимо подключение коричневого провода ПРМ к «+Uпит.».

В изделии реализованы два алгоритма работы:

- алгоритм с «широкой ЗО» (высокой чувствительностью);
- алгоритм со «сжатой 30» (низкой чувствительностью).

При настройке изделия выбирается определенный алгоритм, т.е. производится регулировка ширины 3O.

Алгоритм выбирается подключением бело-коричневого провода бело-коричневой пары кабеля блока приёмного к «+» источника питания. Для алгоритма с более чувствительной 3О кабель подключать либо к «-», либо не подключать, для алгоритма с менее чувствительной 3О кабель подключить.

Для настройки чувствительности изделия необходимо открутить винты и снять крышку на блоке приёмном показанную на рисунке 6.

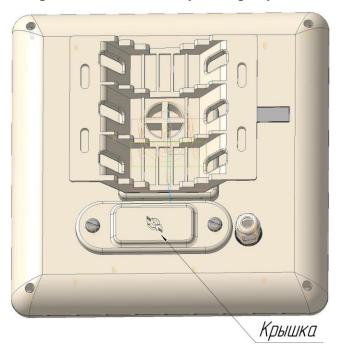


Рисунок 6

Регулировка чувствительности извещателя осуществляется вручную, вращением регулятора (рисунок 6). Увеличение — вращение по часовой стрелке, уменьшение — вращение против часовой стрелки. Направление риски регулятора в

нижний левый угол блока приемного соответствует максимальной чувствительности, а направление риски в правый нижний угол соответствует минимальной чувствительности.

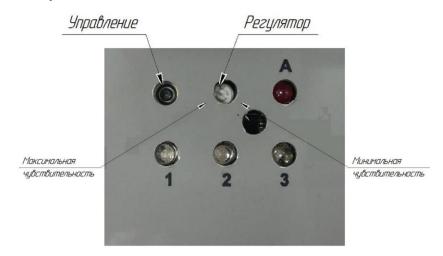


Рисунок 7

В состоянии «Настройка и Тревога» индикаторы «1», «2», «3» «А» отображают четыре старших разряда амплитуды сигнала. Минимальное значение уровня сигнала равно нулю, а максимальное 7. Значение уровня сигнала соответствует таблице 6.

Значение «х» в таблице означает включенный индикатор, а «-» выключенный индикатор.

В дежурном состоянии выходное реле блока приемного замкнуто. Данное состояние устанавливается при закрытой крышке блока приемного (рисунок 6).

В состоянии тревоги выходное реле блока приемного разомкнуто.

Состояние «Тревога» отображает пересечение нарушителем зоны обнаружения или при открытой крышке на блоке приемном (рисунок 6). При снятой крышке на блоке приемном (рисунок 6) индикатор «А» непрерывно мигает 8 раз, а группа индикаторов «1», «2», «3» отображает высокий уровень сигнала.

2.3.4 Юстировка извещателя

Юстировка – процесс точного направления блока приемного и блока передающего друг на друга с целью получения максимального сигнала и правильного формирования ЗО. При юстировке выходное оптореле извещателя разомкнуто. Режим юстировки включается 3-х секундным нажатием на блоке

приемном кнопки управления (рисунок 7), выключается либо повторным нажатием, либо автоматически по истечении 6 минут. В данном состоянии группа индикаторов отображает четыре старших разряда амплитуды опорного сигнала (в двоичном коде). Минимальное значение амплитуды равно нулю, а максимальное -15 (таблица 6).

Таблица 7

Значение уровня сигнала		Состояние ин	дикатора	
	«A»	«3»	«2»	«1»
0	-	-	-	-
1	-	-	-	X
2	-	-	X	-
3	-	-	X	X
4	-	X	-	-
5	-	X	-	X
6	-	X	X	-
7	-	X	X	X
8	X	-	-	-
9	X	-	-	X
10	X	-	X	-
11	X	-	X	X
12	X	X	-	-
13	X	X	-	X
14	X	X	Х	-
15	X	X	X	X

2.3.5 Обкатка извещателя

Обкатка извещателя после окончания монтажа должна проводиться не менее 10 дней в режиме круглосуточной непрерывной работы.

Система сбора и обработки информации должна обеспечивать непрерывную и раздельную регистрацию всех сигналов, поступающих от извещателя, как

вызванных обслуживающим персоналом, так и сигналов ложных срабатываний, связанных с воздействием внешних возмущающих факторов в виде животных, различных осадков, грозы, ветра и т.п.

Периодически с интервалом не более двух дней обслуживающий персонал должен проводить проверку чувствительности извещателя посредством реального преодоления участка охраны.

Если проверка даст отрицательный результат (пропуск реального преодоления 3O извещателя), то необходимо произвести настройку извещателя.

2.3.6 Возможные неисправности в ходе эксплуатации извещателя

Выполнение операций по устранению неисправностей необходимо производить аккуратно, не допуская повреждений других частей и деталей извещателя и соблюдая требования по технике безопасности. Неисправность определять с точностью до отказавшей составной части извещателя, методом исключения исправных элементов.

Если работы по поиску неисправностей и замене составных частей извещателя производятся во время атмосферных осадков, то необходимо принять меры по защите электрических цепей оборудования от проникновения влаги.

Сведения о ремонте и учете неисправностей при эксплуатации занести в паспорт.

Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его подготовки и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблице 8.

2.3.7 Сдача смонтированного извещателя

При положительных результатах обкатки извещатель может быть сдан в эксплуатацию.

При сдаче извещателя в эксплуатацию необходимо предъявить Заказчику и вместе с ним проверить:

- наличие пломб ОТК предприятия-изготовителя на блоке приемном и блоке передающем и представителя Заказчика;
- комплектность извещателя и наличие эксплуатационной документации согласно перечню, приведенному в паспорте;

- качество и правильность монтажа извещателя на объекте Заказчика согласно эксплуатационной и проектной документации;
- выполнение решения основных задач при использовании извещателя по назначению.

По результатам проверки составить перечень замечаний по обнаруженным недостаткам.

После устранения замечаний составить акт в установленной форме о приемке извещателя в эксплуатацию, сделать соответствующую запись в паспорте о дате ввода извещателя в эксплуатацию.

2.3.8 Демонтаж извещателя STS-105 СТВФ.426479.093

Демонтаж блока приемного и блока STS-930 производить в следующем порядке:

- демонтировать блок приемный и блок STS-930 установленный посредством крепежных элементов;
- демонтировать антенну, установленную посредством крепежных
 элементов;
- демонтировать солнечный модуль, установленный посредством крепежных элементов;
 - вскрыть корпус и отключить от блока STS-930 блок приемный;
 - закрыть корпус;
 - составные части изделия упаковать в тару.

Демонтаж блока приемного и блока STS-932 производить в следующем порядке:

- демонтировать блок приемный и блок STS-932 установленный посредством крепежных элементов;
- демонтировать солнечный модуль, установленный посредством крепежных элементов;
 - вскрыть корпус и отключить от блока STS-932 блок передающий;
 - закрыть корпус;
 - составные части изделия упаковать в тару.

2.3.9 Демонтаж извещателя STS-105 СТВФ.426479.093-01

Демонтаж блока приемного и блока STS-930 производить в следующем порядке:

- демонтировать кейс из состава блока STS-930 из грунта;
- демонтировать блок приемный и блок STS-930 установленный посредством крепежных элементов;
- демонтировать антенну, установленную посредством крепежных элементов;
- демонтировать солнечный модуль, установленный посредством крепежных элементов;
 - вскрыть корпус и отключить от блока STS-930 блок приемный;
 - закрыть корпус;
 - составные части изделия упаковать в тару.

Демонтаж блока приемного и блока STS-932 производить в следующем порядке:

- демонтировать кейс из состава блока STS-932 из грунта;
- демонтировать блок приемный и блок STS-932 установленный посредством крепежных элементов;
- демонтировать солнечный модуль, установленный посредством крепежных элементов;
 - вскрыть корпус и отключить от блока STS-932 блок передающий;
 - закрыть корпус;
 - составные части изделия упаковать в тару.

2.3.10Меры безопасности

При использовании изделия необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.

2.4 Действия в экстремальных условиях

При появлении задымления в изделии или появления открытого пламени необходимо, в первую очередь, отключить электропитание изделия.

Незамедлительно сообщить о происшествии в пожарную охрану или ответственному лицу, отвечающему за пожарную безопасность.

Принять меры к локализации очага возгорания с последующей его ликвидацией.

Ликвидацию очага возгорания необходимо производить в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности организации, руководствуясь правилами тушения пожаров на электроустановках до 1000 В.

При приближении фронта грозы и в грозу никакие работы с изделием на месте его эксплуатации производиться не должны.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Техническое обслуживание извещателя проводится с целью содержания его в рабочем состоянии в процессе длительной эксплуатации.

Устанавливается два вида технического обслуживания - ТО №1 и ТО №2.

ТО №1 проводится два раза в год - при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5°С) и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше плюс 10°С).

TO №2 проводится в летний период первый раз после трех лет эксплуатации, а затем каждый год.

Профилактические работы и работы по устранению недостатков должны проводиться персоналом, который прошел подготовку и сдал экзамен в объеме эксплуатационной документации.

Сведения о техническом обслуживании должны заноситься в паспорт изделия и в паспорта на составные части изделия.

Перечень инструментов представлен в таблице 3 перечень расходных материалов приведен в приложении Б.

3.2 Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в настоящем Руководстве.

Выполнение правил техники безопасности является обязательным во всех случаях, при этом срочность работы и другие причины не могут считаться основанием для их нарушения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВКЛЮЧАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ;
- ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМАХ БЛОКИРОВОК И ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Для обеспечения противопожарной безопасности необходимо:

- не допускать наличия легковоспламеняющихся материалов и веществ вблизи токоведущих деталей;
 - следить за состоянием кабелей изделия;
- регулярно производить инструктаж обслуживающего персонала по правилам пожарной безопасности.

Контакты, разъемы, зажимы электрооборудования и изоляция электрических цепей должны быть в исправном состоянии и не вызывать перегрева или искрения, для чего необходимо визуально проверять состояние электрических кабелей на отсутствие повреждений и целостность изоляции.

При монтаже и настройке изделия необходимо соблюдать следующие правила:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Изд-во НЦЭНАС, 2001;
- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. М.:
 ЗАО "Энергосервис", 2002;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
 Утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении правил…».
 - 3.3 Порядок проведения технического обслуживания

3.3.1 Порядок проведения ТО№1

Внешним осмотром участка определить его соответствие п. 2.2 настоящего Руководства. Убедиться в работоспособности извещателя, сделав контрольный проход через зону обнаружения.

Проконтролировать формирование тревожного извещения, выполняя проход через зону обнаружения извещателя.

Перечень работ, выполняемых при проведении ТО-1, приведен в таблице 6.

Таблица 6

Содержание работ и	Технические требования	Материалы и
методика проведения		инструменты
Визуально проверить	Изделие не должно быть	-
внешний вид изделия	повреждено	
Очистить от загрязнений	Отсутствие внешних	Марля медицинская,
поверхность изделия.	загрязнений	стиральный порошок типа
Поверхность блоков STS-		«Лотос»
930 и STS-932 чистить от		
загрязнений кроме		
солнечного модуля.		
Очистить солнечный	Отсутствие внешних	Ветошь, спирт этиловый
модуль от загрязнений.	загрязнений	ректификованный
Протерев солнечный		технический
модуль ветошью		
смоченной спиртом		
этиловым		
ректификованным		
техническим.		
Проверить, прочистить	Отсутствие грязи, пыли	Марля медицинская,
разъем по п. 3.4		щетка, кисть, спирт
настоящего руководства		этиловый
		ректификованный
		технический

Перечень расходных материалов и инструментов указан в приложении Б.

3.3.2 Порядок проведения ТО №2

При ТО №2 проводится внешний осмотр блоков STS-930, STS-932 целью проверки состояния солнечного модуля, АКБ.

Перечень работ, выполняемых при проведении ТО-2, приведен в таблице 7.

Таблица 7

Содержание работ и	Технические требования	Материалы и
методика проведения		инструменты
Проверить работу	Напряжение на выходах	Мультиметр цифровой
солнечного модуля на	должно быть не менее	PECAHTA DT830B,
блоках STS-930, STS-932	(20±2) B	Изолента 15мм*20м
по п. 3.5 настоящего		черная
руководства		
Проверить работу	Наличие тока в цепи	Мультиметр цифровой
зарядного устройства		PECAHTA DT830B,
блоков STS-930, STS-932,		Изолента 15мм*20м
по п. 3.6 настоящего		черная
руководства		

ВНИМАНИЕ! ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

3.4 Очистка контактов разъема

Проверку и чистку разъема выполнять в следующем порядке:

- отключить электропитание изделия;
- убедиться в отсутствии внешних механических повреждений;
- осмотреть состояние контактов разъемов;
- протереть запыленные или загрязненные контакты разъема тампоном из марли медицинской, смоченном в спирте;
- просушить в течение 2-3 минут.

3.5 Проверка работы солнечного модуля

После проверки АКБ проверить работу солнечного модуля в блоках STS-930, STS-932. Проверку проводить в светлое время суток. Для проверки отсоединить провода солнечного модуля. На выводах солнечного модуля мультиметром измерить напряжение на контактах. Если оно менее (20±2) В, то следует проверить наличие целостности электрической цепи провода. Если

целостность электрической цепи провода не нарушена, то изделие отправить на предприятие-изготовителя для замены солнечного модуля на исправный. Если же целостность электрической цепи провода нарушена, то нужно устранить разрыв электрической цепи. Провода солнечного модуля присоединить обратно.

3.6 Проверка работы зарядного устройства

После проверок АКБ и солнечного модуля проверить работу зарядного устройства. Проводить в светлое время суток. Не отключая солнечный модуль, подключить мультиметр в разрыв цепи провода между АКБ и ЗУ (плюс). Отключить нагрузку. Затем контролировать наличие тока в цепи. Если же ток в цепи отсутствует, то следует проверить наличие целостности электрической цепи провода и заряд АКБ (АКБ не должно быть полностью заряжено). Если целостность электрической цепи провода не нарушена и АКБ полностью не заряжено, то следует заменить зарядное устройство на исправное. Если же целостность электрической цепи провода нарушена, то нужно устранить разрыв электрической цепи. Закрыть корпус.

3.7 Проверка работоспособности изделия

После проведения технического обслуживания изделия необходимо выполнить одно-два контрольных преодоления 3О извещателя. В результате воздействия должно генерироваться тревожное извещение.

4 Текущий ремонт

Работы по устранению неисправностей извещателя необходимо производить бригадой в составе двух человек.

Если работы по ремонту или замене составных частей извещателя производятся во время атмосферных осадков, то необходимо принять меры по защите электрических цепей оборудования от их воздействия.

В случае выхода из строя извещателя охранного - он подлежит замене на исправный, а его ремонт должен производиться сотрудниками Стилсофта.

Перечень возможных неисправностей составных частей изделия, методика их поиска и устранения приведены в таблице 8.

Таблица 8

Внешнее появление	Вероятная причина	Указания по устранению.					
неисправности		повреждений					
Потеря связи извещателя	неверная настройка или	произвести настройку					
с системой сбора и	сбой настроек;	извещателя согласно п.					
обработки информации		2.3.2 настоящего РЭ,					
	глубокий разряд АКБ	произвести ручной заряд					
	блоков STS-930, STS-932. АКБ						
При закрытой крышке	Неплотно закрыта	Плотно закрыть крышку					
блока приемного не	защитная крышка на	блока приемного на					
замыкается выходное	тыльной стороне блока	тыльной стороне					
реле	приемного						
Частые ложные	Повышенная помеховая	устранить источник					
срабатывания	обстановка;	помех;					
	завышена	отрегулировать					
	чувствительность	чувствительность					
	извещателя;	извещателя;					
	зону обнаружения	перекрыть доступ					
	пересекают животные.	животным или					

Внешнее появление	Вероятная причина	Указания по устранению.
неисправности		повреждений
		уменьшить
		чувствительность
		извещателя.
В режиме настройка	отсутствие	подать питание;
непрерывно светится	электропитания блока	
индикатор на блоке	передающего;	произвести юстировку
приемном	нарушена юстировка	
Оповещение о тревоге не	зашумлен радиоканал	- проверить каждый
поступает в систему		извещатель
сбора обработки		присутствующий на
информации		заграждении на фронт
		зашумления, извещатель
		имеющий фронт
		зашумления исключить;
		- уменьшить параметр
		«Scount».
При работе нескольких	неисправен кабель блока	Проверить качество
извещателей в сети не	приемного (БРДМ)	радиочастотного кабеля
доставляется сообщение о		блока приемного. В
тревоге.		случае неисправности
		заменить.

5 Хранение

Условия хранения и срок сохраняемости изделия указаны в таблице 9.

Таблица 9

	Климатические факторы Солнечное излучение								
	Температура воздуха		Относите.	Относительная влажность воздуха		, дождя, значение,		и	И
Условия хранения	верхнее значение	нижнее значение	среднегодовое значение	верхнее значение	Солнечное излучение	Интенсивность дс верхнее знач мм/мин	Пыль	Плесневелые дереворазрушающие грибы	Срок сохраняемости
Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом	+50 °C	-50 °C	75 % при 27 °C	98 % при 35 °C	-	-	Н	+	3 года

Примечания

- 1 Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах; при более высоких температурах относительная влажность ниже. При нормированных верхних значениях 80 % или 98 % конденсация влаги не наблюдается. Значению 80 % при 25 °C соответствуют значения 90 % при 20 °C или 50-60 % при 40 °C;
- 2 Знак минус «-» означает, что воздействие факторов не учитывается, знак плюс «+» воздействие фактораучитывается, знак «Н» воздействие фактора существенно меньше, чем для случая, обозначенного знаком плюс «+».

Перед размещением изделия на хранение проверяют целостность упаковки.

В процессе хранения ежегодно или при изменении места хранения необходимо производить осмотр упаковки.

Хранение изделия у потребителя производится в штатной упаковке изготовителя.

Не допускается хранение изделия в агрессивных средах, содержащих пары кислот и щелочей.

При использовании изделия в составе программно-аппаратного комплекса изделие хранится в составе и упаковке программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит. В этом случае условия хранения определяются в РЭ на программно-аппаратный комплекс в состав которого входит изделие.

6 Транспортирование

Условия транспортирования изделия в части воздействия механических факторов по группе C ГОСТ 23216-78, расшифровка группы указана в таблице 10.

Таблица 10

Условия	
транспортирования	Характеристика условий транспортирования
и их обозначение	
Легкие (Л)	Перевозки без перегрузок автомобильным транспортом: - по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории по строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР) на расстояние до 200 км; - по булыжным (дороги 2 и 3-й категории по строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР) и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч. Перевозки различными видами транспорта: воздушным или железнодорожным транспортом совместно с автомобильным, отнесенным
	к настоящим условиям, с общим числом перегрузок не более двух.
Средние (С)	Перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырех: - по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние от 200 км до 1000 км; - по булыжным (дороги 2 и 3-й категории) и грунтовым дорогам на расстояние от 50 км до 250 км со скоростью до 40 км/ч. Перевозки различными видами транспорта: - воздушным, железнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования Л с общим числом перегрузок от 3 до 4или к настоящим условиям транспортирования; - водным путем (кроме моря) совместно с перевозками, отнесенными к условиям транспортирования Л, с общим числом перегрузок не более четырех.

Примечания

Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов, указаны в таблице 11

¹ Однократная погрузка у изготовителя и однократная выгрузка у получателя не входят в понятие» перегрузка»;

² К условиям Л и С могут быть отнесены перевозки гужевым транспортом, на аэросанях, санях прицепных к тракторам на расстояния, установленные для перевозок автомобильным транспортом.

Таблица 11

		Климатические факторы Солнечное излучение							
	Температура воздуха		Относительная влажность воздуха		ие	, дождя, значение,		Іс	
Условия хранения	верхнее значение	нижнее значение	среднегодовое значение	греднегодовое значение верхнее значение		Солнечное излучение Интенсивность дож, верхнее значенл		Плесневелые дереворазрушающие грибы	
Открытые площадки в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом, в атмосфере любых типов	+60 °C	-50 °C	80 % при 27 °С	100 % при 35 °С	+	5	+	+	

Примечания

Остальные условия транспортирования должны соответствовать общим требованиям ГОСТ 23216-78.

Перед транспортированием необходимо убедиться в целостности защитных пломб на упаковке.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования маркировки на транспортной упаковке (таре), правила техники безопасности и охраны труда принятые на том виде транспорта, которым осуществляется транспортирование.

Расстановка и крепление транспортной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и исключать ее перемещение во время транспортирования.

При использовании изделия в составе программно-аппаратного комплекса изделие транспортируется в составе и упаковке программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит. В этом случае условия транспортирования

¹ Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах; при более высоких температурах относительная влажность ниже. При нормированном верхнем значении 100 % наблюдается конденсация влаги, при нормированных верхних значениях 80 % или 98 % конденсация влаги не наблюдается. Значению 80 % при 25 °C соответствуют значения 90 % при 20 °C или 50-60 % при 40 °C;

² Знак минус «-» означает, что воздействие факторов не учитывается, знак плюс «+» - воздействие фактора учитывается, знак «Н» - воздействие фактора существенно меньше, чем для случая, обозначенного знаком плюс «+».

определяются в РЭ на программно-аппаратный комплекс в состав которого входит изделие.

7 Утилизация

По истечении срока службы изделие демонтируется и на договорной основе отправляется для проведения мероприятий по его утилизации на предприятие-изготовитель либо в организацию, имеющую лицензию на выполнение данных видов работ.

Решение об утилизации принимается установленным порядком по акту технического состояния на предлагаемое к списанию и утилизации изделие. К акту технического состояния прилагается паспорт изделия, заполненный на день составления акта.

Редакция № 1

Приложение А

(справочное)

Перечень принятых терминов и сокращений, применяемых в настоящем руководстве по эксплуатации

АКБ – аккумуляторная батарея;

3О – зона обнаружения;

ОТК – отдел технического контроля;

ПЗ – представитель Заказчика;

РЭ – руководство по эксплуатации;

ТО – техническое обслуживание.

Система сбора и обработки информации - сервер с установленным СПО;

Величина рабочего окна - время нахождение изделия в ожидании, которое влияет на частоту выхода изделия на прослушку «Эфира», и от которого зависит потребление изделия и время доставки извещения (чем ниже значение параметра, тем выше потребление изделия и тем ниже время доставки сообщений).

«Эфир» - гипотетическая всепроникающая среда, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны.

Приложение Б

(справочное)

Перечень расходных материалов

	Стандарт или	Единица	Количество	расходных
Наименование	ТУ	измерени я	TO-1	TO-2
Спирт этиловый	ГОСТ 18300-87			
ректификованный		Л	0,3	0,3
технический				
Стиральный				
порошок типа		КГ	0,1	-
«ЛОТОС»				
Марля	ГОСТ9412-93	\mathbf{M}^2	0,5	0,5
медицинская	10017412-73	IVI	0,3	0,5
Щетка, кисть	ГОСТ 10597-87	ШТ	1	1
Ветошь	ГОСТ 4643-75	M^2	-	0,4
Бумажная	1С 1000Х50 П2			
шлифовальная	15A 25-H M	\mathbf{M}^2	-	0,1
шкурка	1371 23 11 11			
Краска ПФ-115	_	КГ	_	0,1
RAL7035		INI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Изолента	_	М	_	0,05
15ммх20м черная		111		0,00

Лист регистрации изменений

	Н	омера	листо	ЭВ	ниц) в				ото	га		
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных	Всего листов (стра	Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий №	сопроводительного	документа и дата	Подпись	Дата